



K.A

BESIKTNINGAR AB

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING



NYRÖJAREN 3
Snickarstigen 2, 144 33 RÖNNINGE

Denna besiktning är utförd på uppdrag av **säljaren**. Observera att du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt. För att uppfylla en del av din undersökningsplikt och för att juridiskt överta detta besiktningsutlåtande krävs att du kontaktar besiktningsmannen för utförande av en köpargenomgång. I annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt ansvar gentemot en köpare. Observera att en köpargenomgång skall utföras senast 6 månader från det att säljaren låtit besiktiga sin fastighet, en genomgång kan inte utföras efter tillträdet till fastigheten.

UPPDRAGSINFORMATION

FASTIGHETSÄGARE

FASTIGHETSBETECKNING:	Nyröjaren 3
ADRESS:	Snickarstigen 2, 144 33 Rönninge
ÄGARE:	Robert Huber, Max Huber och Maria Blommé, Ann Huber, Amanda Blommé.

UPPDRAGSGIVARE / SÄLJARE

UPPDRAGSGIVARE:	Samma som ägare.
ADRESS:	Samma som ovan.
TELEFON:	0708-435143 (Kontakt Åke Blommé).
E-POST:	

BESIKTNINGSFÖRETAG

BESIKTNINGSFÖRETAG:	KA Besiktningar AB
BESIKTNINGSMAN:	Agneta Alm
TELEFON:	076-2138375
E-POST:	Yaya.besiktningar@gmail.com

DATUM, TID & NÄRVARANDE

BESIKTNINGSDAG & TID:	2025-12-22
NÄRVARANDE:	Åke och Maria Blommé samt underteckand.
VÄDER:	Mulet ca -2 grader C.

SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR VID BESIKTNINGEN

2025-12-22 överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. En genomgång av uppdragsbekräftelsen samt dess villkor gjordes innan överlåtelsebesiktning påbörjades.

Fuktmätningar och/eller fysiska ingrepp (t ex upptagande av inspektionshål eller liknande) ingår inte i uppdraget. Fuktmätningar och/eller konstruktionsingrepp (t ex Fukt- och konstruktionskontroll) kan dock beställas som en tilläggstjänst till besiktningen.

Installationer så som t ex el/elininstallationer, VA, uppvärmningssystem, mekanisk ventilation, eldstäder och rökkanaler etc. Miljöinventering och t ex kontroll av t ex asbest, radon mm omfattas heller inte av uppdraget.

Vid besiktningstillfället var byggnaden fullt möblerad. Besiktning har därför skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. För utrymmen, ytor eller andra delar som bedöms vara mer belamrade/möblerade än vad som får anses "normalt" noterats i utlåtandet som helt eller delvis inte åtkomliga. För dessa delar har besiktningsmannen inget ansvar. I en köparens undersökningsplikt ingår dock dessa utrymmen, ytor. Delar som helt saknar åtkomlighet antecknas i utlåtandet som ej åtkomliga, för dessa har besiktningsmannen inget ansvar.

Notering "Inget särskilt att notera" alternativt --- innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt.

I detta utlåtande har avsikten varit att redovisa samtliga förhållanden som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av ägaren vid besiktningen. Om uppdragsgivaren upplever att någon muntlig uppgift av betydelse skulle ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt uppdragsgivarens uppfattning, skall uppdragsgivaren snarast dock senast inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt uppdragsgivarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Lämnas inte något sådant meddelande inom ovan angiven tid kan besiktningsmannen inte göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas. I de fall besiktningsutlåtandet inte kommit uppdragsgivaren tillhanda inom 7 dagar ska uppdragsgivaren ta kontakt med besiktningsföretaget.



K.A

BESIKTNINGAR AB

HANDLINGAR OCH SÄLJARENS UPPLYSNINGAR

Nedan noteras och granskas de handlingar samt upplysningar som uppdragsgivaren överlämnat innan påbörjad överlåtelsebesiktning. Notera att besiktningsmannen inte är ansvarig för handlingarnas och informationens riktighet.

BYGGNADEN

BYGGNADSTYP:	1 plans hus med sluttningsvåning.
BYGGÅR:	1966
OM/TILLBYGGNADS ÅR:	Balkong tillbyggd 1992. Utgrävt utrymme sluttningsvåningen utfört tidigt 1980-talet enligt säljarna.
TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR:	-Huspärm med diverse handling i original, bl a plan- och fasadritningar, teknisk beskrivning. -Radonmätning från 1996, årsmedelvärde 180 bq/kubim.
FÖRVÄRVSÅR:	1976
SÄLJARENS MUNTliga UPPLYSNINGAR & INFORMATION OM FEL I FASTIGHET:	Maria och Åke Blommé var närvarande vid besiktningen men bebor inte fastigheten, frågorna är besvarade så vitt man vet/känner till. Maria och Åke benämns i detta utlåtande som säljarna. -Inga rörelser/sättningar i form av större sprickor eller lutningar i byggnaden har noterats som tyder på sättningar i mark. -Inga bärande väggar har tagits bort i byggnaden som haft bärande funktion. -Inga avvikande lukter, typ mögellukt eller liknande, har noterats i byggnaden. Inga påpekanden om sådana lukter från andra har heller framkommit. -Tackläckage har förekommit eller kan förekomma vid snösmältning via taklanterninen/takfönstret. -Inga fuktfläckar har noterats på invändiga väggar, golv eller tak förutom fuktpåverkan i tak/taklist vid taklanterninen (läs ovan) och en fuktfläck på träpanelen i utgrävt utrymme (sluttningsvåningen). -Inga vattenskador eller brandskador har förekommit i byggnaden. -Inga skador eller andra fel/brister förekommer i hänggrännor eller stuprör. -Det har inte noterats bristande fall mot golvbrunnar men våtrummen är handikapsanpassade, dvs tröskel finns inte. -Ventilationen fungerar utan problem, ingen kondens på insida fönster har noterats. -El, VA och uppvärmningen fungerar utan problem. -Inga andra fel eller brister förekommer så vitt man känner till.
UPPDRAGETS OMFATTNING:	Uppdraget omfattar besiktning av huvudbyggnaden och ev vidbyggd byggnad (t ex carport, förråd, uterum etc). Övriga fristående byggnader, murar, staket, skärmväggar etc ingår inte i besiktningen.



K.A.

BESIKTNINGAR AB

OKULÄR BESIKTNING

ENKEL BYGGNADSBESKRIVNING

UTVÄNDIGT:

MARK:	Sand enligt teknisk beskrivning.
GRUNDLÄGGNING:	Krypgrund med lättbetongelement, utgrävt utrymme med betongplatta på mark med uppbyggda golvkonstruktioner (okänt utförande).
GRUNDMURAR:	Betonghålstén, översta varvet i grunden av blå lättbetong och betongbalkar.
UTVÄNDIGT FUKTSKYDD:	Utv.fuktskydd okänt utförande (ev äldre asfaltsstrykning), dränering av tegelrör enligt teknisk beskrivning. Ålder: Byggåret.
FASADER:	Lättbetongelement (vit, siporex). Ålder: Byggåret.
FÖNSTER & DÖRRAR:	3-glas isolerglas från 1993 och 2-glas kopplade fönster på entréväningen mot framsidan (kök + sovrum) från byggåret. Takfönster/taklanternin från byggåret.
YTTERTAK:	Låglutande tak med taktäckning av ytpapp. Ålder: 1985 enligt säljarna.
STUPRÖR & HÄNGRÄNNOR:	Dagvatten via markrör till kommunalt nät. Stuprör och hängrännor av plåt.
BALKONG:	Träkonstruktion.
FARSTUKVIST:	Träkonstruktion.

"INVÄNDIGT":

STOMME:	Lättbetongelement (vit/siporex)
BJÄLKLÄG:	Lättbetongelement (vit/siporex)
VIND:	"Vind" finns inte, luftat utrymme, ej åtkomligt.

VENTILATION

VENTILATION:	Självdagsventilation.
--------------	-----------------------

Allmänt om byggnaden:

Byggnaden har delvis ett släpande/eftersatt underhåll och det krävs därför en hel del renoveringar och underhåll för att komma ikapp med underhållet på byggnaden. Vid renoveringar kan det påträffas skador som inte går att se vid en okulär besiktning som denna.



K. A

BESIKTNINGAR AB

NOTERINGAR

UTVÄNDIGT

NOTERINGAR

Mark:

-Inga större sprickor eller lutningar förekommer som tyder på att allvarliga rörelser i mark har skett eller sker. Läs vidare under rubriken Stomme.
-Vid vattenutkastet har marken sjunkit in/undan vilket kan innebära att vatten/snö/mark kan rinna in till/in i grunden. (Obs att vattenutkastet inte är fryssäkert).



Grundläggning:

Krypgrund:

Kontrollen enbart utförd i nedstigningssektionen (mot baksidan), rördragning via öppningen i grundmuren (mitten) hindrar möjlighet att krypa igenom till sektionen mot framsidan. Viss begränsad kontroll av denna från öppningen.

-Inga vattensamlingar eller signaler som tyder på vatteninträngning noterades vid besiktningstillfället.

-Evakueringsrör från pannan utmynnar normalt ner i grunden, kontroll ej åtkomlig pga att detta är placerat i ej krypbar/åtkomlig sektion. Läs vidare under rubriken Pannrum.

Foto i nedstigningsektionen. Foto taget in sektionen mot framsid.



Utgrävt utrymme med betongplatta/betonggolv:

Pga förvaring var kontroll av väggar och golv delvis inte åtkomliga.

-Ojämheter i golv förekommer. Orsak ej utredd.

6.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yaya.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138375

Version 2023-01



K.A

BESIKTNINGAR AB

Grundmurar:

-Invändiga inkädda väggar med träpanel förekommer i utgrävt utrymme (gillestugan). Lokat noterades fuktfläck och mjukt trä i träpanelen. Orsaken är inte utredd i denna kontroll.



-Förrådet intill har satts igen med skivmaterial mot grannen/grunden. Missfärgning noterades i nederdel av väggen, exakt orsak/karaktär inte utredd men kan inte uteslutas att missfärgningen orsakad av fukt.



-Lokalt på baksidan vid stuprör/dagvattenledning noterades putssläpp/betongsläpp på utvändig sockel. Enligt säljarna har det runnit över hängrännan pga av fel lutning, nu åtgärdat.



-Översta skiftet av grundmuren utfört med blå lättbetong. Blå lättbetong kan avge radon. Obs radonmätning utförd. Läs under rubriken Handlingar.

Utvändigt fuktskydd:

Utvändigt fuktskydd/dränering under mark, dvs ej åtkomligt för kontroll.

-Ev utvändigt fuktskydd och dränering bedöms ha uppnått sin förväntade tekniska livslängd.

Fasader:

-Finare sprickor förekommer men är vanligt och normalt i liknande byggnader.

7.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yaya.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138375

Version 2023-01



K.A

BESIKTNINGAR AB

Fönster och dörrar:

-Fuktfläckar, fuktpåverkan förekommer i tak och fönstersmygar i anslutning till takfönstret/taklanterninen. Läs under säljarens muntliga upplysningar.



Delvis är fönster och altandörr i behov av normalt underhåll

Yttertak:

Pga temperatur -1 grader C och frost har ingen kontroll av taket kunnat utföras.
-Yttertaksbeläggningen är från 1985 enligt säljarna, dvs ca 40 år och bedöms därför ha uppnått sin förväntade tekniska livslängd.

Stuprör/hängrännor:

Balkong:

Farstukvist:

-Farstukvistens tak kan lämpligen kompletteras med hängrännor och stuprör.
-Trädetaljer, staket vindskivor mm med normalt underhåll.

8.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yaya.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138375

Version 2023-01



K.A.

BESIKTNINGAR AB

INVÄNDIGT

NOTERINGAR

Allmänt	Små skador som förekommer på ytskikt och inredning orsakade av åldersskäl eller normalt slitage noteras inte särskilt här.
---------	--

STOMME, BJÄLKLAG

Stomme:	-Ett par finare sprickor noterades men bedöms i nuvarande skick inte påverka byggnadens goda bestånd. Sprickan i hallen ovan/vid sidan av dörr till sovrum entréväningen kan tyda på midre röresle. Håll under uppsikt för förändring.
Bjälklag:	---

VÅTRUMMEN, TOALETTER, TVÄTTSTUGA:

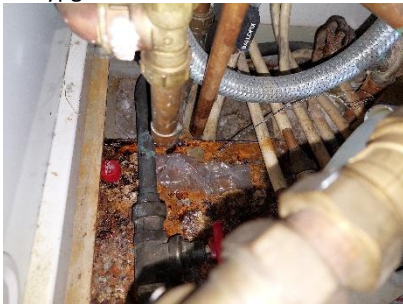
Allmän information om Våtrum utförda av keramiska material, dvs kakel och klinkers:	Våtrummen Våtrum utförda med kakel och klinkers innebär att det inte går att se eller kontrollera bakomliggande tätskikt och fästmassa tillräckligt bra för att kunna göra en korrekt bedömning av utförandet. Således kan man inte kontrollera och/eller bedöma utförandet och funktion. Det går heller inte att göra fuktindikering i kaklade utrymmen eftersom kakel/klinker består av lera som fuktas upp efter duschning. Efter vattenbegjutning kan det ta från ca 4 veckor och upp till 6 månader för en vattenbegjuten kakelplatta ska torka ut. Vid en framtida renovering kan ett kvalitetsdokument intyga att den som utfört våtrummet är behörig och att renoveringen är utförd enligt då gällande branschregler. Om det saknas kan det innebära att försäkringsbolaget lämnar ett begränsat eller inget skydd.
Våtrum/tvättstuga, entréväningen: Pvc matta golv och väggar. Ålder: 1980-tal enligt säljarna.	-Yt/tätskikt bedöms som ålders- och försäkringsmässigt avskrivna. -Rörgenomföringar via golv förekommer. -Förhöjningströskeln är borttagen pga handikapssanpassning, lokal lutning ut vid tröskeln noterades. -Äldre golvbrunnar av gjutjärn finns kvar (2 st), väggnära placerade. -Begynnande glipor i svetsfog i pvc mattan. -Tvättstapelns "ben" har deformerat pvc mattan.
Våtrum, sluttning: Pvc matta på golv och kakel på väggar. Ålder: 1980-talet enligt säljarna.	-Yt/tätskikt bedöms som ålders- och försäkringsmässigt avskrivna. -Rörgenomföringar via golv förekommer (obs utanför duschzonen), radiatorledningar, obs att dessa inte kan tas bort ur värmesystemets funktion. -Äldre gjutjärnsbrunn finns kvar, väggnära placerad.



K.A

BESIKTNINGAR AB

KÖK, PANNRUM, BASTU

Kök:	-Droppskydd/skvallersskydd saknas under kyl/frys skåpet och under diskbänken (bottenskivan). ---
Pannrum:	-Tätskikt på golv och golvbrunn saknas/finns inte i utrymmet för pannan. -"Fukt" (mindre vatten) och rost noterades på spilltråget under pannan. Evakueringsvatten från pannan/vvb utmynnar normalt via bjälklaget och avvattnas ner i grunden. Läs vidare under rubriken Krypgrund.  ---
Bastu:	Pga förvaring har ingen kontroll av väggar och golv kunnat utföras. -Fuktfläckar noterades på träpanel i taket (nära/anslutning till frånluftsventilation). Exakt orsak okänd, vid ökad uppfuktning rek vidare kontroll. ---

VIND, VENTILATION & ÖVRIGT

Vind:	Vind finns inte, luftat utrymme, ej åtkomliga delar. -
Ventilation:	Tilluftsventiler finns inte, vädringsfönster finns i vissa rum. -Forcering av frånluft finns inte.
Övrigt:	El/elinstallationer ingår inte i besiktningen men undertecknad vill göra presumtiv köpare uppmärksam på att det kan finnas el/elinstallationer som ev inte är fackmässigt utförda. Ett eluttag i vägg har lossnat. Rek att kontrollera el/elinstallationer med behörig elektriker.



RISKANALYS

Grundläggning:

En kryppgrund betraktas allmänt som en riskkonstruktion med anledning av att fuktmässiga förutsättningar periodvis kan finnas, vanligen orsakade av vatteninträngning/markfukt och/eller periodvis kondens. Detta kan leda till lättbetong-släpp, (s.k spjälkning) och korrodering av armering, vilket kan leda till svikt och konstruktionsförsvagningar som följd. Även marken, luften och/eller ev fuktskadat organiskt material eller impregnerat virke kan avge "dålig lukt" som kan sprida sig till inomhusluften.

Betongplattor på mark (alt betonggolv) från denna tid (80-tal), utan underliggande isolering eller isolering av äldre typer (t ex leca, markskiva eller liknande) får normalt ett "högt" fuktinnehåll till följd av naturlig markfukt vilket kan innebära risk för fuktrelaterade skador typ mögel och rötskador i ev ovanliggande fuktkänsliga material (t ex träsyllar, uppbyggda isolerade golvkonstruktioner) om dessa inte på ett varaktigt och korrekt sätt fuktskyddats mot ev fukt i betongplattan.

Grundmurar & Utvändigt fuktskydd: Invändigt inklädda väggar under mark av organiska material innebär ökad risk för att drabbas av fuktskador (t ex mögel/röta) i eventuella organiska material (t ex träsyllar/reglar, skivmaterial, isolering) till följd av naturlig markfukt. Lokal fuktfläck/fuktpåverkan noterades lokalt på träpanelen vilket indikerar för hög fukthalt förekommer/förekommitt, missfärgning förekommer även nederdel av skivmaterial (igensatt del i förrådet mot grannen/grunden), för en exakt bedömning av orsak och omfattning krävs vidare kontroll. Om/när utvändigt fuktskydd har uppnått sin förväntade tekniska livslängd kan det ha nedsatt funktion vilket kan öka fuktbelastningen mot grunden med risk för ovan nämnda.

Yttertak & Taklanternin: Låglutande tak innebär ökad risk för inläckage vanligen via skarvar och genomföringar vilket kan leda till fuktskador i underliggande konstruktioner (t ex mögel/röta) till följd av att vatten/snö kan bli stående eller pga trög avrinning. När yttertaket uppnått sin tekniska livslängd kan risken för ovan öka pga åldersslitage. Takfönster/taklanterniner kan även innebära risk för att drabbas av periodvis kondens på kalla ytor med risk för fuktskador som följd på anslutande konstruktioner. Fuktfläckar och fuktpåverkan pga periodvis läckage noterades på undertaket i anslutning till takfönstret, för en exakt bedömning av omfattning av fuktskadan krävs vidare kontroll (lämpligt att åtgärda vid takbyte och byte av takfönster).

Våtrum & Pannrum: När yt/tätskikten (våtrum sluttningsvåningen) bedöms vara s.k ålders- och försäkringsmässigt avskrivna kan det öka risken för fuktskador till följd av åldersslitage. De iakttagelser som noterades så som ex äldre gjurjärnsbrunnar finns kvar och är väggnära placerade, rörgenomföringar via golv, glipor i svetskarvar på pvc mattan kan det öka risken för ovan nämnda. Avsaknad av tätskikt på golv och golvbrunn i utrymmet för pannan/vvb innebär ökad risk fuktskador.

Ventilation: En självdragsventilation har normalt svårt att uppnå dagens krav på tillräckligt luftombyte i en bostad idag vilket kan leda till periodvis kondens med risk för fuktskador som följd (ex mögel/röta), vanligtvis på vindar och/eller i takkonstruktioner.



K.A

BESIKTNINGAR AB

FORTSATT TEKNISK UTREDNING

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen och förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

KA Besiktningar AB
Stockholm 2025-12-25

Agneta Alm



K.A.

BESIKTNINGAR AB

BILAGA I

Allmänna villkor för överlåtelsebesiktningsuppdraget

Överlåtelsebesiktning för SÄLJARE

VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2020.1

Begreppsbestämningar

Med uppdragsgivare avses säljaren av fastigheten eller den som på säljarens uppdrag beställer överlåtelsebesiktningsuppdraget av besiktningsmannen och som undertecknat uppdragsbekräftelsen.

Med besiktningsman avses i tillämpliga delar även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att utföra överlåtelsebesiktningen.

Med fastighet avses den del av registerfastigheten som omfattas av besiktningen.

Med fel i fastighet avses en avvikelse från det skick som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att fastigheten skall ha vid tidpunkten för köpet om köpet genomfördes vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.

Ändamålet

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick.

Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som utförs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman.

Resultatet redovisas i ett protokoll benämnt besiktningsutlåtande som är avsett att användas vid

fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.

Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandling om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en dolda-felförsäkring.

Genomförandet

Uppdragsbekräftelse

Efter mottagandet av uppdraget översänder eller överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekräftelse till uppdragsgivaren jämte dessa villkor. Av uppdragsbekräftelsen och dessa villkor framgår överlåtelsebesiktningens omfattning.

Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekräftelsen och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren innan överlåtelsebesiktningen påbörjas.

Överlåtelsebesiktningen består av 4 delar:

1. tillhandahållna handlingar samt information från säljaren,
2. okulär besiktning,
3. riskanalys om sådan är påkallad samt
4. eventuell rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs i ett besiktningsutlåtande.

Handlingar och upplysningar

Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktningsmannen del av de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats. De handlingar och upplysningar som besiktningsmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen antecknas i besiktningsutlåtandet.

Besiktning

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten, dvs. vad som kan upptäckas med blotta ögat. Besiktningen sker således utan några hjälpmedel.

Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

13.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yaya.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138375

Version 2023-01



K.A.

BESIKTNINGAR AB

Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade byggnaderna. Överlåtelsebesiktningen omfattar således inte hela registerfastigheten. För det fall parterna kommer överens om att besiktningen skall ha annan omfattning än vad som nu sagts, skall detta skrivas in i uppdragsbekräftelsen.

Besiktningen omfattar inte

Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder.

Besiktningen omfattar inte energideklaration, miljöinventering, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning

I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.

Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan överenskommelse ska i förekommande fall framgå av uppdragsbekräftelsen eller enligt särskilt avtal om tilläggsuppdrag.

Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.

Risakanalys

Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet.

Till grund för en sådan riskanalys lägger besiktningsmannen bland annat fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som lämnats genom handlingar och upplysningar samt beskaftenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen.

Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår inte besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen.

Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds.

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen, förutsatt att detta medges av fastighetens ägare. Se vidare om sådant tilläggsuppdrag under rubrik nedan.

Besiktningsutlåtande

Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande över överlåtelsebesiktningen. I besiktningsutlåtandet redovisas de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.

Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaftenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen har således bland annat byggnadernas ålder och konstruktion betydelse. En äldre byggnad har normalt fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad uppfyller inte alltid moderna krav.

I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick.

Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte.

Besiktningsutlåtandet kan även innehålla riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.



K.A

BESIKTNINGAR AB

Tilläggsuppdrag

Uppdragsgivare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter ett godkännande av fastighetens ägare. Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka om- ständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelse- besiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna. Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska anges i uppdragsbekräftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i en separat uppdragsbekräftelse och resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i ett särskilt utlåtande. Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.

Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan än uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.

Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som han mottar i samband med överlåtelsebesiktningen

Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är dock begränsat enligt nedanstående villkor.

Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp

1. Skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelse tillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet.
2. Den ersättning som uppdragsgivaren i förekommande fall utgett och varit skyldig att utge till annan till följd av fel i besiktningsutlåtandet
3. 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.

Skadan vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,6 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta. Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet.

Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning.

Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år från det att uppdraget slutförts.

Reklamation och preskription

Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsutlåtandet skickats. För uppdragsgivaren för en "Genomgång av protokoll" gäller att uppdraget är avslutat samma datum som datumet på besiktningsutlåtandet.

Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts.

Besiktningsmannen ansvarar dock inte i något fall för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklameras respektive framställs senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.

Uppdragsgivarens ansvar för att tillhandahålla de handlingar rörande fastigheten som besiktningsmannen behöver och även i övrigt lämna för överlåtelsebesiktningen nödvändiga upplysningar om fastigheten.

Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag.

Uppdragsgivaren ska svara för att godkänd stege skall finnas tillgänglig.



K.A

BESIKTNINGAR AB

Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål därefter meddela besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar något.

För genomförandet av uppdraget förutsätts att säkra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och yttertak finns på byggnaden. Besiktningsmannen är inte skyldig att genomföra besiktningsåtgärd som innebär att han utsätter sig för fara. Besiktningsmannen avgör i varje enskilt fall vad som är en säker uppstigningsanordning eller fara vid utförandet av uppdraget.

Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse

De fel som redovisas i besiktningsutlåtandet kan få betydelse mellan säljaren och köparen av fastigheten.

Genom en överlåtelsebesiktning för säljare och överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisas i besiktningsutlåtandet. De redovisade felen kan till exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De fel som antecknats, liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias, kan en köpare normalt inte göra gällande såsom dolda fel mot säljaren efter fastighetsköpet.

Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte köparens undersökningsplikt enligt jordabalken. Syftet med en överlåtelsebesiktning för säljare är således inte att utgöra en del av fullgörandet av köparens undersökningsplikt.

Överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen innebär inte heller att säljaren utfäster eller garanterar att fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår av besiktningsutlåtandet. För att en utfästelse eller garanti skall föreligga krävs att säljaren ger särskilt uttryck för det. Till exempel att det anges i köpekontraktet.

Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren måste vara observant på att förhållandena kan ändras eller försämrats under den tid som förflyter mellan besiktning och fastighetsköp.

Äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet

Besiktningsmannen har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet. Uppdragsgivaren får endast använda besiktningsutlåtandet i enlighet med det avtalade ändamålet.

Uppdragsgivaren äger inte överlåta besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet utan besiktningsmannens uttryckliga medgivande.

Om överlåtelse av utlåtandet skall ske har besiktningsmannen rätt att vid sammanträffande eller på annat lämpligt sätt mot ersättning redovisa besiktningsutlåtandet för förvärvaren.

Sker överlåtelse utan medgivande från besiktningsmannen kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan medgivande använder besiktningsutlåtandet för annat än det avtalade ändamålet.

I inget fall har förvärvare av besiktningsutlåtandet bättre rätt än uppdragsgivaren.

Betalning och hävning

Uppdragsgivaren skall erlägga betalning för överlåtelsebesiktningen i enlighet med villkoren i uppdragsbekräftelsen. Har ej annat angetts i uppdragsbekräftelsen skall betalning erläggas inom 10 dagar från fakturadatum.

Om betalning inte erläggs i rätt tid och detta inte beror på besiktningsmannen eller något förhållande på dennes sida, får besiktningsmannen välja mellan att kräva att uppdragsgivaren betalar eller, om uppdragsgivarens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott, häva uppdragsavtalet.

Har besiktningsmannen förelagt uppdragsgivaren en bestämd tilläggstid för betalningen om minst 10 dagar, får uppdragsavtalet även hävas om uppdragsgivaren inte betalar inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får besiktningsmannen häva uppdragsavtalet endast om uppdragsgivaren meddelar att denne inte kommer att betala inom denna tid.

K.A Besiktningar och Förvaltning AB



K.A.

BESIKTNINGAR AB

Bilaga II

Tekniska Livslängder för olika byggnadsdelar

Fasader

- Träpanel (utbyte)
- Träpanel (intervallmålning)
- Puts tjockputs 2cm (renovering/omputsning)
- Asbestcementplattor (eternitplattor)

Fönster/dörrar

- Isolerglasfönster (blir otäta med tiden)
- Byte fönster
- Byte dörrar (inne/ute)
- Målning fönster/dörrar

Dränering/ utvändigt fuktskydd

Dräneringsledning och utvändig fuktisolering.

Dagvattenledning utanför fastighet

Vitvaror

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll, tvättmaskin, torktumlare.

Övriga installationer

- Avloppsledningar
- Avloppstank
- Värmeledningar kall Varmvattenledningar

Varmvattenberedare, el-radiator, Expansionskärl

Våtrum samt tvätt

Förväntad livslängd för pvc mattor samt underliggande rollat tätskikt under kakel och klinkers. Kvalitetsdokument skall överlämnas av entreprenör som är certifierad av branschorganisationerna, efter avslutat arbete. Våtrum kan även utföras i egen regi och i de fallen är det av vikt att man som köpare före förvärve

År	Terrasser/balkonger, altaner/ utomhustrappor	År
40	Tätskikt (asfalts baserade tätskikt)	35
10	Plåt	35
30	Betongbalkonger armering, exkl. tätskikt	50
30	Yttertakskonstruktioner	
	Takpapp låglutande/platta konstruktioner	20
25	Gummiduk låglutande/platta konstruktioner	30
40	Takpapp under takpannor av betong, tegel	30
35	Takpannor av betong/tegel	40
10	Korrugerad takplåt med underliggande papp	35
	Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp.	35
	Böjprov på plåten kan alltid beställas	
25-	Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.)	35
30	Hängrännor/stuprör	25
50	Skorsten (renovering/murning skorstenstopp, tätning röckanaler) Kontrollera alltid med sotare om status	40
	Uppvärmningskällor	
10	Värmeväxlare El-panna Frånluftsvärmepumpat	20-
	Bergvärmepump Oljepanna	30
	Sanitetsgods, wc, badkar	30
50	Badkar bubbel	10
30	Värmegolv	
50	Elvärmeslingor i våtutrymme	30
	Elvärmeslingor i golv	25
20	Vattenburna slingor i golv	30
	Bra kunskap om våtrum	
15-	Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV	
20	07:1 För mera information se www.bkr.se För plastmattor se www.gvk.se Från 2005 finns även branschregler för rörinstallatörer kallade "Säker vatteninstallation" Se www.sakervatten.se .	