



K.A

BESIKTNINGAR AB

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING



EKTÄPPAN 1
NYTORPSVÄGEN 38, 144 64 RÖNNINGE

Denna besiktning är utförd på uppdrag av **säljaren**. Observera att du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt. För att uppfylla en del av din undersökningsplikt och för att juridiskt överta detta besiktningsutlåtande krävs att du kontaktar besiktningsmannen för utförande av en köpargenomgång. I annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt ansvar gentemot en köpare. Observera att en köpargenomgång skall utföras senast 6 månader från det att säljaren låtit besiktiga sin fastighet, en genomgång kan inte utföras efter tillträdet till fastigheten.



K. A

BESIKTNINGAR AB

UPPDRAGSINFORMATION

FASTIGHETSÄGARE

FASTIGHETSBETECKNING:	Ektäppan 1
ADRESS:	Nytorpsvägen 38, 144 64 Rönninge
ÄGARE:	Lenn Viberg

UPPDRAGSGIVARE / SÄLJARE

UPPDRAGSGIVARE:	Samma som ägare.
ADRESS:	Samma som ovan.
TELEFON:	070-6832531
E-POST:	Lenn.viberg@gmail.com

BESIKTNINGSFÖRETAG

BESIKTNINGSFÖRETAG:	KA Besiktningar AB
BESIKTNINGSMAN:	Agneta Alm
TELEFON:	076-2138375
E-POST:	Yaya.besiktningar@gmail.com

DATUM, TID & NÄRVARANDE

BESIKTNINGSDAG & TID:	2026-04-08
NÄRVARANDE:	Säljaren samt undertecknad.
VÄDER:	Växlande molnighet ca +5 grader C.



K. A

BESIKTNINGAR AB

SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR VID BESIKTNINGEN

2026-04-08 överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. En genomgång av uppdragsbekräftelsen samt dess villkor gjordes innan överlåtelsebesiktning påbörjades.

Fuktmätningar och/eller fysiska ingrepp (t ex upptagande av inspektionshål eller liknande) ingår inte i uppdraget. Fuktmätningar och/eller konstruktionsingrepp (t ex Fukt- och konstruktionskontroll) kan dock beställas som en tilläggstjänst till besiktningen.

Installationer så som t ex el/elinstallationer, VA, uppvärmningssystem, mekanisk ventilation, eldstäder och röckanaler etc. Miljöinventering och t ex kontroll av t ex asbest, radon mm omfattas heller inte av uppdraget.

Vid besiktningstillfället var byggnaden fullt möblerad. Besiktning har därför skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. För utrymmen, ytor eller andra delar som bedöms vara mer belamrade/möblerade än vad som får anses "normalt" noterats i utlåtandet som helt eller delvis inte åtkomliga. För dessa delar har besiktningsmannen inget ansvar. I en köparens undersökningsplikt ingår dock dessa utrymmen, ytor. Delar som helt saknar åtkomlighet antecknas i utlåtandet som ej åtkomliga, för dessa har besiktningsmannen inget ansvar.

Notering "Inget särskilt att notera" alternativt --- innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt.

I detta utlåtande har avsikten varit att redovisa samtliga förhållanden som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av ägaren vid besiktningen. Om uppdragsgivaren upplever att någon muntlig uppgift av betydelse skulle ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt uppdragsgivarens uppfattning, skall uppdragsgivaren snarast dock senast inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt uppdragsgivarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Lämnas inte något sådant meddelande inom ovan angiven tid kan besiktningsmannen inte göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas. I de fall besiktningsutlåtandet inte kommit uppdragsgivaren tillhanda inom 7 dagar ska uppdragsgivaren ta kontakt med besiktningsföretaget.

3.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yava.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138375

Version 2023-01



K. A

BESIKTNINGAR AB

HANDLINGAR OCH SÄLJARENS UPPLYSNINGAR

Nedan noteras och granskas de handlingar samt upplysningar som uppdragsgivaren överlämnat innan påbörjad överlåtelsebesiktning. Notera att besiktningsmannen inte är ansvarig för handlingarnas och informationens riktighet.

TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR:	-Huspärmar med diverse handlingar i original, bla plan- och fasadritning (planritning överensstämmer inte helt idag), relationsritningar, situationsplan etc.
FÖRVÄRVSÅR:	2007
SÄLJARENS MUNTliga UPPLYSNINGAR & INFORMATION OM FEL I FASTIGHET:	<ul style="list-style-type: none">-Inga rörelser/sättningar i form av större sprickor eller lutningar i byggnaden har noterats som tyder på sättningar i mark. Några rörelsesprickor i skivskarvar förekommer som varierar under året, knäppningar i huset/stommen kan förekomma.-Inga bärande väggar har tagits bort i byggnaden som haft bärande funktion.-Inga avvikande lukter, typ mögellukt eller liknande, har noterats i byggnaden. Inga påpekanden om sådana lukter från andra har heller framkommit.-Tackläckage uppstod 2007, hela yttertaksbeläggnings utbytt inklusive plåtar år 2008. Vatten kom in via skorstenen/pipan.-Inga fuktfläckar har noterats på invändiga väggar, golv eller tak.-Inga vattenskador eller brandskador har förekommit i byggnaden. Före detta ägare (före 2007) fick dock ett mindre läckage via toaletten (pga wc stolen skruvades genom tätskiktet), vattendroppar kom ner i bastun, all träpanel i bastun byttes ut. Inga problem har noterats sedan dess.-Inga skador eller andra fel/brister förekommer i hängrännor eller stuprör. Ubyta i samband med omläggning av taket.-Det har inte noterats bristande fall mot golvbrunnar.-El, VA och uppvärmningen fungerar utan problem. Ibland kan jordfelsbrytaren lös ut, felet är inte identifierat.-Ventilationen fungerar utan problem.-Eldstaden fungerar utan problem, sotad senast för ca 2 år sedan. Eldstaden är inte använd pga av man inte bebott byggnaden på >2 år.-Inga andra fel eller brister förekommer så vitt man känner till.
UPPDRAGETS OMFATTNING:	Uppdraget omfattar besiktning av huvudbyggnaden och ev vidbyggd byggnad (t ex carport, förråd, uterum etc). Övriga fristående byggnader, murar, staket, skärmväggar etc ingår inte i besiktningen.



K. A

BESIKTNINGAR AB

OKULÄR BESIKTNING

BYGGNADEN

BYGGNADSTYP:	1 plans hus med sluttningsvåning.
BYGGÅR:	1979.
OM/TILLBYGGNADS ÅR:	-

ENKEL BYGGNADSBESKRIVNING

UTVÄNDIGT:

MARK:	Morän och lera enligt handling.
GRUNDLÄGGNING:	Betongplatta på mark, troligen med underliggande isolering av markskiva enligt handling. Ovan betongplattan delvis uppbyggda isolerade golv (troligen s.k flytande golvkonstruktioner).
GRUNDMURAR:	Troligen betongelement enligt foton och handlingar med invändigt inklädda väggar under mark, (cellplast iakttaget lokalt).
UTVÄNDIGT FUKTSKYDD:	Troligen äldre asfaltstrykning, dränering troligen av plastslang. Ålder: Byggåret.
FASADER:	Tegel och puts. Ålder: Byggåret.
FÖNSTER & DÖRRAR:	3-glas isolerglas. Ålder: Byggåret. Balkong dörr från ca 2018-2019.
YTTERTAK:	Betongpannor på underlagstak delvis av boardskivor, delvis råspont, papp och läkt. (garaget). Ålder: 2008 enligt säljaren.
STUPRÖR & HÄNGRÄNNOR:	Stuprör och hängrännor av plåt. Ålder: 2008 enligt säljaren.
BALKONG/ALTAN:	Träkonstruktion med s.k förlängda golvåsar och plint/trästolpar.
GARAGE & FÖRRÅD:	Betongbjälklag, förråd finns under.

"INVÄNDIGT":

STOMME:	Trästomme.
BJÄLKLAG:	Träbjälklag.
VIND:	Vind med isolering av mineralull.

VENTILATION:

VENTILATION:	Mekanisk ventilation.
--------------	-----------------------





K. A

BESIKTNINGAR AB

NOTERINGAR

UTVÄNDIGT



NOTERINGAR

Mark:	<p>-Inga större sprickor eller lutningar noterades som tyder på allvarliga rörelser i mark har skett eller sker. -Marken sluttar delvis in mot byggnaden. -Klätterväxter växer upp mot byggnaden/fasaden på ett par platser.</p>  <p>---</p>
Grundläggning:	<p>---</p>
Grundmurar:	<p>-Invändigt inklädda väggar under mark. -Lokala mindre färg/putssläpp i nederdel av utvändig sockel.</p> <p>---</p>
Utvändigt fuktskydd:	<p>Utvändigt fuktskydd under mark, dvs ej åtkomligt för kontroll. -Utvändigt fuktskydd troligen från byggåret, dvs bedöms ha uppnått sin förväntade tekniska livslängd.</p>
Fasader:	<p>-På gaveln saknas några tegelstenar i nedersta varvet, orsaken är, enligt säljaren och egen bedömning tidigare infästningar för altan/balkong som demonterats. Ej färdigställt, dvs rek att åtgärda/täta för att undvika risk för att vatten/snö och även "skadedjur" tar sig in till stommen.</p>  <p>---</p>
Fönster och dörrar:	<p>-Altandörrar i slutningsvåningen med normalt underhåll. Fotplåtar saknas men tak/balkong ovan minskar risken för fuktinträning här. -Avseende förväntad tekniska livslängder för isolerglas, läs under rubriken II. <i>Enligt säljaren förekommer inga s.k punkterade isolerglas.</i></p> <p>---</p>



K. A

BESIKTNINGAR AB

<p>Yttertak:</p>	<p>Kontroll utförd lokalt från takfallet mot baksidan i anslutning till takstegar och skorstenen/pipan ochnock vid rännalar. Det finns därför begränsningar i vad man kan se/kontrollera:</p> <ul style="list-style-type: none">-Genomföring, dvs anslutning av skorstenens/pipans "infattning" mot taket bedöms inte vara helt fackmässigt utfört, glipor, begynnade spricka/or och mossor. Se ex foto. Lokalt i takfot noterades fuktpåverkan i taksprånget, (hörnet nedanför rännal/pipa). Läs vidare under rubriken Garage.-Några spräckta och trasiga pannor vid rännalar noterades, något enstaka kantstött betongpanna, se ex foto.  <p>-Lokalt förekommer mindre mossor på yttertak. Foton tagna ovan taket:</p> 
<p>Stuprör/hängrännor:</p>	<p>---</p>
<p>Balkong/Altan:</p>	<p>-Balkong med s.k förlängda golvåsar i vägg. Balkonger med förlängda golvåsar kan innebära risk för fukttransport från utvändiga golvåsar in till stommen vilket kan leda till fuktrelaterade skador. Inga signaler som tyder på fuktpåverkan noterades på anslutande konstruktioner (golv och väggar). Relativt brett taksprång/tak ovan minskar risken här.</p> <ul style="list-style-type: none">-Trädetaljer med underhållsbehov pga åldersslitage.-Förstärkning med "stämp" utförd pga tidigare lokalt svikt enligt säljaren.-Räcket ej helt barnsäkert. <p>---</p>
<p>Garage:</p>	<p>Pga förvaring var kontroll av väggar och golv kraftigt begränsade.</p> <ul style="list-style-type: none">-Fuktfläckar förekommer på inbyggnaden till skorstenen/pipan, enligt säljaren uppstod fläckarna vid takläckaget, inga förändringar har noterats.-Det finns en golvbrunn, ej åtkomlig pga "plastlameller" på betonggolvet. <p>---</p>
<p>Förråd & Pannrum:</p>	<p>Pga förvaring var kontroll av väggar och golv delvis inte åtkomliga.</p> <p>---</p>



K. A

BESIKTNINGAR AB

INVÄNDIGT

NOTERINGAR

Allmänt	Små skador som förekommer på ytskikt och inredning orsakade av åldersskäl eller normalt slitage noteras inte särskilt här.
---------	--

STOMME, BJÄLKLAG

Stomme:	-Mindre sprickor förekommer i stommen men bedöms i nuvarande skick inte påverka byggnades goda bestånd. Sprickorna varierar med årtider enligt säljaren. ---
Bjälklag:	Lokalt fogsläpp på ett par platser i klinkers i köket, orsaken till fogsläppet enligt säljaren var att man satte på lite för hög temperatur på golvvämen när klinkers var nylagda. Lokalt även mindre fogsläpp vid ingången till köket från hallen noterades. ---

VÅTRUMMEN, TOALETTER, TVÄTTSTUGA:

Allmän information om Våtrum utförda av keramiska material, dvs kakel och klinkers:	Våtrummen Våtrum utförda med kakel och klinkers innebär att det inte går att se eller kontrollera bakomliggande tätskikt och fästmassa tillräckligt bra för att kunna göra en korrekt bedömning av utförandet. Således kan man inte kontrollera och/eller bedöma utförandet och funktion. Det går heller inte att göra fuktindikering i kaklade utrymmen eftersom kakel/klinker består av lera som fuktas upp efter duschning. Efter vattenbegjutning kan det ta från ca 4 veckor och upp till 6 månader för en vattenbegjuten kakelplatta ska torka ut. Vid en framtida renovering kan ett s.k kvalitetsdokument intyga att den som utfört våtrummet är behörig och att renoveringen är utförd enligt då gällande branschregler. Om det saknas kan det innebära att försäkringsbolaget lämnar ett begränsat eller inget skydd.
Våtrum, entréväningen: Kakel och klinkers. Utfört: 2002-2007 enligt säljaren.	-Yt/tätskikt bedöms närma sig sin ålders- försäkringsmässigt avskrivna. Pga bubbelbad var kontroll av väggar, golv delvis inte helt synliga, kraftigt begränsad kontroll i golvbrunnen. -Rörgenomföringar via golv förekommer bakom bubbelbadet. -Vid kort spolningskontroll framför bubbelbadet noterades lokalt kvarstående vatten, bristande fall. -Mindre del av brunnsduk bedöms vara synlig under kläring (obs begränsad kontroll). -Svallskydd/förhöjningströskel vid dörr saknas (lös tröskel). -Fönster i våtzone finns. ---
Våtrum, källare/sluttning: Pvc matta på golv, våtrumstapet på väggar. Duschen kakel på väggar.	-Yt/tätskikt bedöms vara s.k ålders- försäkringsmässigt avskrivna. -Spricka i pvc mattan noterades vid inträdet till wc rummet. -Mattsläpp och missfärgning i pvc mattan i duschzonen noterades. -Finare sprickor och "bomljudd" i kakel i nedersta varvet på vägg noterades i duschzonen. ---
Toalett öv (golvet är renoverat senare tid):	-Svallskydd vid tröskeln saknas. -Rörgenomföringar (radiatorledning) via golv finns kvar.



K. A

BESIKTNINGAR AB

Tvättstuga: Spångolv med plastlameller på golv.

-Avlopp via s.k direktavlopp, dvs golvbrunn saknas.
-Tätskikt på golv finns inte (fn spånskivor under plastlameller).

KÖK, BASTU

Kök & Barkök
(sluttningsvåningen):

-Droppskydd under diskbänken, och lilla diskhon saknas i köket.
-Droppskydd under diskhon i barköket saknas.

--

Bastu:

VIND, VENTILATION & ÖVRIGT

Vind:

Åtkomlig via invändig lucka från garaget, kontroll utförd från mitten (dvs undernock) och pga förvaring var kontrollen något begränsad.
-Fuktgenomslag/fuktfläckar noterades på några platser på undertaket (boardskivor), avser framförallt i anslutning/nära rännalar. Se ex foton nedan. *Enligt säljaren är samtliga fuktfläckar från tiden före takomläggningen, inga förändringar har noterats. Enstaka fuktgenomslag är dock vanligt och normalt på dessa typer av tak, vid ev upprepade fuktgenomslag på samma plats krävs dock att man kontrollerar förhållandet (taket).* Håll under uppsikt för förändring, läs även under rubriken Yttertak.



-Vid genomföringar noterades en smärre missfärgning/fuktfläck som kan tyda på fuktgenomslag skett. *Enligt säljaren har genomföringen tagits bort på taket, dvs ej i bruk.*

Ventilation:

Mekanisk ventilation, ingår inte i besiktning.

Övrigt:

-Kontroll av uppvärmningssystem ingår inte i besiktningen men undertecknad vill göra uppmärksam på att samtliga radiatorer och radiatorledningar i sluttningsvåningen har tagits bort helt. Delvis finns dock värmeslingor i golv (sällskapsdelen, klinkergolv). Ingen annan uppvärmning finns i sluttningsvåningen fn. Säljaren hade för avsikt att förse samtliga golv i sluttningsvåningen med vattenburen golvvärme.

Kontroll av el/einstallationer ingår inte i uppdraget, undertecknad noterade synliga elkablar och täcklock som saknas i skåpet ovan spishällen. Oklart om det finns el på dessa. För en exakt bedömning rek kontakt med elbehörig.



K. A

BESIKTNINGAR AB

RISKANALYS

Mark: Marken sluttar delvis in mot byggnaden vilket kan öka vattenbelastningen mot grunden vilket kan öka risken för fuktrelaterade skador. Växter intill byggnaden (klätterväxter) kan förhindra naturlig uttorkning av mark och bakomliggande konstruktioner vilket i sig kan innebära ökad risk enligt ovan. Större rötter kan även växa in i ev fuktskydd med risk för skador och brister som följd.

Betongplatta på mark: Betongplattor på mark utan underliggande isolering eller isolering av äldre typer (t ex leca, markskiva eller liknande) får normalt ett "høgt" fukttinnehåll till följd av naturlig markfukt vilket kan innebära risk för fuktrelaterade skador typ mögel och rötskador i ev ovanliggande fuktkänsliga material (t ex träsyllar, uppbyggda isolerade golvkonstruktioner) om dessa inte på ett varaktigt och korrekt sätt fuktskyddats mot ev fukt i betongplattan.

Grundmurar (inkladda väggar under mark) & Utvändigt fuktskydd: Invändigt inkladda väggar under mark kan innebära risk för att drabbas av fuktskador (t ex mögel/röta) i ev anslutande organiska material, t ex träsyllar, träreglar, isolering, pga naturlig markfukt. *(Om isoleringen utgörs av cellplast och inga organiska material förekommer föreligger ingen risk enligt ovan, konstruktionsutförandet är dock inte helt utrett i denna kontroll).* När utvändigt fuktskydd har uppnått sin tekniska livslängd kan det innebära att detta har nedsatt funktion vilket kan öka risken för fuktpåverkan på grundmuren vilket kan öka risken enligt ovan.

Yttertak: De iakttagelser som noterades på yttertaket så som ej helt fackmässigt utförande avseende genomföring för skorstenen, trasiga pannor i rännalar innebär ökad risk för inläckage med risk för fuktskador i underliggande konstruktioner som följd.

Våtrum & Tvättstuga: När yt/tätskikten i våtrummen närmar sig eller är s.k ålders- och försäkringsmässigt avskrivna föreligger ökad risk för fuktskador till följd av åldersslitage. De iakttagelser som noterades i våtrummen så som t ex rörgenomföringar i golv bakom badkar, avsknad av svallskydd vid tröskel (gäller även separat wc), bristande fall mot golvbrunnen, fönster i våtzone (våtrum öv), finare sprickor i kakel och mattsläpp i golvbrunnen (våtrum sluttningsvåningen) mm kan innebära ökad risk enligt ovan. Avsaknad av tätskikt och golvbrunn i tvättstugan kan även innebära ökad risk för fuktrelaterade skador vid ev läckage.

FORTSATT TEKNISK UTREDNING

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen och förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

KA Besiktningar AB
Stockholm 2026-04-08

Agneta Alm

10.
KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yava.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138375

Version 2023-01



K. A

BESIKTNINGAR AB

BILAGA I

Allmänna villkor för överlåtelsebesiktningssupplet

Överlåtelsebesiktning för SÄLJARE

VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2020.1

Begreppsbestämningar

Med uppdragsgivare avses säljaren av fastigheten eller den som på säljarens uppdrag beställer överlåtelsebesiktningssupplet av besiktningssmannen och som undertecknat uppdragsbekräftelsen.

Med besiktningssman avses i tillämpliga delar även det besiktningssföretag som mottagit uppdraget att utföra överlåtelsebesiktningen.

Med fastighet avses den del av registerfastigheten som omfattas av besiktningen.

Med fel i fastighet avses en avvikelse från det skick som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att fastigheten skall ha vid tidpunkten för köpet om köpet genomfördes vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.

Ändamålet

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick.

Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som utförs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningssman.

Resultatet redovisas i ett protokoll benämnt besiktningssutlåtande som är avsett att användas vid

fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.

Besiktningssutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandling om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en dolda-felförsäkring.

Genomförandet

Uppdragsbekräftelse

Efter mottagandet av uppdraget översänder eller överlämnar besiktningssmannen en uppdragsbekräftelse till uppdragsgivaren jämte dessa villkor. Av uppdragsbekräftelsen och dessa villkor framgår överlåtelsebesiktningens omfattning.

Besiktningssmannen går igenom uppdragsbekräftelsen och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren innan överlåtelsebesiktningen påbörjas.

Överlåtelsebesiktningen består av 4 delar:

1. tillhandahållna handlingar samt information från säljaren,
2. okulär besiktning,
3. riskanalys om sådan är påkallad samt
4. eventuell rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs i ett besiktningssutlåtande.

Handlingar och upplysningar

Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktningssmannen del av de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats. De handlingar och upplysningar som besiktningssmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen antecknas i besiktningssutlåtandet.

Besiktning

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten, dvs. vad som kan upptäckas med blotta ögat. Besiktningen sker således utan några hjälpmedel.

Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

11.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yaya.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138375

Version 2023-01



K. A

BESIKTNINGAR AB

Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade byggnaderna. Överlåtelsebesiktningen omfattar således inte hela registerfastigheten. För det fall parterna kommer överens om att besiktningen skall ha annan omfattning än vad som nu sagts, skall detta skrivas in i uppdragsbekräftelsen.

Besiktningen omfattar inte

Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder.

Besiktningen omfattar inte energideklaration, miljöinventering, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning

I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.

Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan överenskommelse ska i förekommande fall framgå av uppdragsbekräftelsen eller enligt särskilt avtal om tilläggsuppdrag.

Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.

Risakanalys

Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet.

Till grund för en sådan riskanalys lägger besiktningsmannen bland annat fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som lämnats genom handlingar och upplysningar samt beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen.

Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår inte besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen.

Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds.

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen, förutsatt att detta medges av fastighetens ägare. Se vidare om sådant tilläggsuppdrag under rubrik nedan.

Besiktningsutlåtande

Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande över överlåtelsebesiktningen. I besiktningsutlåtandet redovisas de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.

Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen har således bland annat byggnadernas ålder och konstruktion betydelse. En äldre byggnad har normalt fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad uppfyller inte alltid moderna krav.

I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick.

Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte.

Besiktningsutlåtandet kan även innehålla riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

12.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yava.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138375

Version 2023-01



K. A

BESIKTNINGAR AB

Tilläggsuppdrag

Uppdragsgivare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter ett godkännande av fastighetens ägare. Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka om- ständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelse- besiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna. Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska anges i uppdragsbekräftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i en separat uppdragsbekräftelse och resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i ett särskilt utlåtande. Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.

Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan än uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.

Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som han mottar i samband med överlåtelsebesiktningen

Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är dock begränsat enligt nedanstående villkor.

Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp

1. Skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelse tillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet.
2. Den ersättning som uppdragsgivaren i förekommande fall utgett och varit skyldig att utge till annan till följd av fel i besiktningsutlåtandet
3. 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.

Skadan vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,6 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta. Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet.

Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning.

Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år från det att uppdraget slutförts.

Reklamation och preskription

Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsutlåtandet skickats. För uppdragsgivaren för en "Genomgång av protokoll" gäller att uppdraget är avslutat samma datum som datumet på besiktningsutlåtandet.

Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts.

Besiktningsmannen ansvarar dock inte i något fall för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklameras respektive framställs senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.

Uppdragsgivarens ansvar för att tillhandahålla de handlingar rörande fastigheten som besiktningsmannen behöver och även i övrigt lämna för överlåtelsebesiktningen nödvändiga upplysningar om fastigheten.

Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag.

Uppdragsgivaren ska svara för att godkänd stege skall finnas tillgänglig.



K. A

BESIKTNINGAR AB

Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål därefter meddela besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar något.

För genomförandet av uppdraget förutsätts att säkra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och yttertak finns på byggnaden. Besiktningsmannen är inte skyldig att genomföra besiktningsåtgärd som innebär att han utsätter sig för fara. Besiktningsmannen avgör i varje enskilt fall vad som är en säker uppstigningsanordning eller fara vid utförandet av uppdraget.

Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse

De fel som redovisas i besiktningsutlåtandet kan få betydelse mellan säljaren och köparen av fastigheten.

Genom en överlåtelsebesiktning för säljare och överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisas i besiktningsutlåtandet. De redovisade felen kan till exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De fel som antecknats, liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias, kan en köpare normalt inte göra gällande såsom dolda fel mot säljaren efter fastighetsköpet.

Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte köparens undersökningsplikt enligt jordabalken. Syftet med en överlåtelsebesiktning för säljare är således inte att utgöra en del av fullgörandet av köparens undersökningsplikt.

Överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen innebär inte heller att säljaren utfäster eller garanterar att fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår av besiktningsutlåtandet. För att en utfästelse eller garanti skall föreligga krävs att säljaren ger särskilt uttryck för det. Till exempel att det anges i köpekontraktet.

Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren måste vara observant på att förhållandena kan ändras eller försämrats under den tid som förflyter mellan besiktning och fastighetsköp.

Äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet

Besiktningsmannen har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet. Uppdragsgivaren får endast använda besiktningsutlåtandet i enlighet med det avtalade ändamålet.

Uppdragsgivaren äger inte överlåta besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet utan besiktningsmannens uttryckliga medgivande.

Om överlåtelse av utlåtandet skall ske har besiktningsmannen rätt att vid sammanträffande eller på annat lämpligt sätt mot ersättning redovisa besiktningsutlåtandet för förvärvaren.

Sker överlåtelse utan medgivande från besiktningsmannen kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan medgivande använder besiktningsutlåtandet för annat än det avtalade ändamålet.

I inget fall har förvärvare av besiktningsutlåtandet bättre rätt än uppdragsgivaren.

Betalning och hävning

Uppdragsgivaren skall erlagga betalning för överlåtelsebesiktningen i enlighet med villkoren i uppdragsbekräftelsen. Har ej annat angetts i uppdragsbekräftelsen skall betalning erläggas inom 10 dagar från fakturadatum.

Om betalning inte erläggs i rätt tid och detta inte beror på besiktningsmannen eller något förhållande på dennes sida, får besiktningsmannen välja mellan att kräva att uppdragsgivaren betalar eller, om uppdragsgivarens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott, häva uppdragsavtalet.

Har besiktningsmannen förelagt uppdragsgivaren en bestämd tilläggstid för betalningen om minst 10 dagar, får uppdragsavtalet även hävas om uppdragsgivaren inte betalar inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får besiktningsmannen häva uppdragsavtalet endast om uppdragsgivaren meddelar att denne inte kommer att betala inom denna tid.

K.A Besiktningar och Förvaltning AB

14.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yava.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138375

Version 2023-01



K. A

BESIKTNINGAR AB

Bilaga II

Tekniska Livslängder för olika byggnadsdelar

Fasader

Träpanel (utbyte)

Träpanel (intervallmålning)

Puts tjockputs 2cm (renovering/omputsning)

Asbestcementplattor (eternitplattor)

Fönster/dörrar

Isolerglasfönster (blir otäta med tiden)

Byte fönster

Byte dörrar (inne/ute)

Målning fönster/dörrar

Dränering/ utvändigt fuktskydd

Dräneringsledning och utvändig fuktisolering.

Dagvattenledning utanför fastighet

Vitvaror

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll, tvättmaskin, torktumlare.

Övriga installationer

Avloppsledningar

Avloppstank

Värmeledningar kall Varmvattenledningar

Varmvattenberedare, el-radiator, Expansionskärl

Våtrum samt tvätt

Förväntad livslängd för pvc mattor samt underliggande rollat tätskikt under kakel och klinkers. Kvalitetsdokument skall överlämnas av entreprenör som är certifierad av branschorganisationerna, efter avslutat arbete. Våtrum kan även utföras i egen regi och i de fallen är det av vikt att man som köpare före förvärve

År	Terrasser/balkonger, altaner/ utomhustrappor	År
40	Tätskikt (asfalts baserade tätskikt)	35
10	Plåt	35
30	Betongbalkonger armering, exkl. tätskikt	50
30	Yttertakskonstruktioner	
	Takpapp låglutande/platta konstruktioner	20
25	Gummiduk låglutande/platta konstruktioner	30
40	Takpapp under takpannor av betong, tegel	30
35	Takpannor av betong/tegel	40
10	Korrugerad takplåt med underliggande papp	35
	Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp. Böjprov på plåten kan alltid beställas	35
25-	Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.)	35
30	Hängrännor/stuprör	25
50	Skorsten (renovering/murning skorstenstopp, tätning röckanaler) Kontrollera alltid med sotare om status	40
	Uppvärmningskällor	
10	Värmeväxlare El-panna Frånluftsvärmepumpat Bergvärmepump Oljepanna	20-30
	Sanitetsgoods, wc, badkar	30
50	Badkar bubbel	10
30	Värmegolv	
50	Elvärmeslingor i våtutrymme	30
	Elvärmeslingor i golv	25
20	Vattenburna slingor i golv	30
	Bra kunskap om våtrum	
15-	Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV 07:1 För mera information se www.bkr.se För plastmattor se www.gvk.se Från 2005 finns även branschregler för rörinstallationer kallade "Säker vatteninstallation" Se www.sakervatten.se .	